

Dokumentace obnovy
pomníku padlým ve světové válce
v obci Řídeč



Restaurátor: MgA. Martin Parobek
Na Vyhliďce 21
Šternberk, 785 01
tel: 775 968 480
e-mail: parobek.martin@centrum.cz

Údaje o památce

1. Kraj: Olomoucký
2. Obec: Řídeč
3. Název památky: Pomník padlým
4. Rejstříkové číslo v ÚSKP: památka místního významu
5. Vlastník: obec Řídeč
6. Autor:
7. Datace: 1918
8. Materiál: hořický pískovec
9. Rozměry: výška cca. 380 cm,
10. Předchozí známé restaurátorské zásahy: neznámé
11. Vyhotovení návrhu restaurátorských prací a posouzení stavu památky: 22. 11. 2016
12. Termín realizace: 2017

Popis památky

Pomník obětem války v letech 1914 – 1918 a 1938 – 1945 se nachází v parčíku v centru obce, za pomníkem protéká místním potůček. Na vysokém kamenném bloku je z přední části vysekaná postava padlého vojína, pod sochou je vsazena žulová deska s nápisem: „na věčnou paměť obětem války v letech 1914 – 1918 a 1938 – 1945“. Pomník stojí na mohutném betonovém podstavci obložen lomovým kamenem.

Stav památky před obnovou

Stav památky ke dni 22. 11. 2016

Památka byla hodnocena na základě vizuálního průzkumu. Stav pískovcového bloku se sochou vojína se nachází ve špatném, poškozeném stavu. Kámen je v přední části reliéfu se sochou korodovaný a drolivý. Dříve byl natřenou okrovou barvou a pravděpodobně vodním sklem, což způsobilo uzavření povrchu kamene a jeho destrukci, projevující se právě drolením kamene. Ve spodní části se po celém povrchu nachází krusty a výkvěty solí pod nimi je kámen zvětralý, původní autentický povrch chybí. Samotný reliéf je mechanicky poškozený v obličejové části - chybí nos, na pravé ruce chybí palec, v celé ploše jsou drobné mechanické poškození a výdroly kamene. Dále povrch kamene je biologicky napaden mechy a lišejníky. Barevnost písmen na žulových deskách je opršelá, není dochována. Místy je odhalený betonový podstavec, který je jinak krytý lomovým kamenem. Některé kameny jsou volně položeny, spárování je uvolněné, dožité.

Postup prací

- **očištění povrchu kamene od biologického napadení** - bylo provedeno pomocí regulované tlakové vody, dočištění bylo provedeno nekovovými kartáči,
- **čištění tmavých depozitů a krust** – tmavé depozity a krusty byly snímány pomocí chemické pasty na základě provedených zkoušek. Byly aplikovány buničinnové zábaly s 6% uhličitanem amonným, po naměkčení krust bylo provedeno mechanické dočištění.
- **odsolování kamene** – bylo provedeno formou zábalů v buničině.
- **hloubkové zpevnění poškozeného kamene organokřemičitými prostředky** – kámen byl konsolidován organokřemičím zpevňovacím prostředkem Funcosil Steinfestiger 300 (fa. Remmers).
- **odstranění dožitých vysprávek** – bylo provedeno mechanicky pomocí dlátek.
- **doplnění chybějících částí a nevhodných starých dožitých doplňků směsí umělého kamene** - Plastické retuše byly provedeny minerálním tmelem na bázi bílého cementu, křemičitého písku. Tmely byly modifikovány akrylátovou disperzí Sokrat 2802 (6%) a přírodními pigmenty (Bayferox). Plnivem tmelu byl křemitý kopaný střelečský písek, drcený maletínský pískovec. Poměr pojivo - plnivo bylo v rozsahu 1: 3 až 1: 4.
- **čištění, leštění žulové nápisové desky a obnova barevnosti písma** - bylo provedeno stříbření písma a přeštění žulové desky.
- **rozebrání, čištění, osazení spodních částí lomového kamene** – bylo provedeno lokálně rozebrání lomového zdiva, čištění, zpětné osazení.
- **scelující barevné retuše** – na závěr bylo provedena lokální retuš tmelů, byly použity přírodními pigmenty (Bayferox) v 1,5% roztoku paraloidu v toluenu.
- **hydrofobizace kamene** – hydrofobizace kamene byla provedena přípravkem Imesta IV 290.

Doporučený režim památky

Doporučujeme kontrolu památky a obnovu biocidního ošetření (proti mechům a lišejníkům) jednou za 2 roky, obnovu hydrofobizace kamene jednou za 5 let. Doporučujeme veškeré zásahy na památce v budoucnu konzultovat s restaurátorem památky.



Stav před obnovou – Pomník se nachází ve špatném, poškozeném stavu. Kámen je v přední části reliéfu korodovaný a drolivý. Dříve byl natřenou okrovou barvou a pravděpodobně vodním sklem, což způsobilo uzavření povrchu kamene a jeho destrukci. Ve spodní části se po celém povrchu nachází krusty, pod nimi je kámen zvětralý, drolivý a mechanicky poškozený.



Stav před obnovou - detail poškození nevhodným nátěrem, zasolením kamene a krustami.



Stav před obnovou - Poškozená pravá ruka vojína.



Stav po doplnění kamene a čištění.



Stav před obnovou.



Stav po obnově.



Stav před obnovou písma.



Stav po obnově písma.



Stav po obnově.



Stav po obnově.



Stav po obnově.